

(2)

* این من عکس در موتور الکتریکی استیتی بر دو میدان گردان است.


* در سیستم ۳ فاز با ۱۲۰ درجه افتتاف فاز مکانی بین سه سیم صحیح و با جهته ایندکال :

برای یک سیم $\frac{1}{3}$ mmf دارای توزیع مکانی در فضا

به صورت $F_\phi = F_m \cos \theta$ نسبت به محور

محور فاز a ، b ، c (منفی مثلاً در صورتی که جهت سیم برعکس است)

در 90° عقب تر از محور نسبت به آن سیم که در حال است.

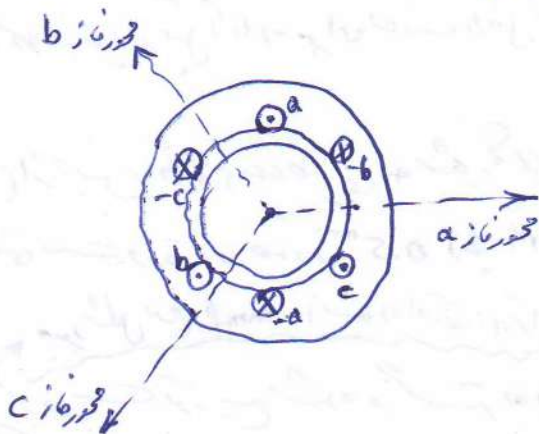

نیابتی من توان نوشت :

فاصله هوایی
N تعداد دور

$$k = \frac{4}{\pi} \frac{N}{2g}$$

برای سیستم ۳ فاز
نسبت به محور فاز a

$$\begin{cases} F_a = k i_a \cos \theta \\ F_b = k i_b \cos (\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ F_c = k i_c \cos (\theta + \frac{2\pi}{3}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_a = I_m \cos \omega t \\ i_b = I_m \cos (\omega t - \frac{2\pi}{3}) \\ i_c = I_m \cos (\omega t + \frac{2\pi}{3}) \end{cases}$$

$$F_{net} = F_a + F_b + F_c = k I_m \left[\cos \theta \cos \omega t + \cos (\theta - \frac{2\pi}{3}) \cos (\omega t - \frac{2\pi}{3}) + \cos (\theta + \frac{2\pi}{3}) \cos (\omega t + \frac{2\pi}{3}) \right]$$

ماجرکت زمانه، برادر فازور (پیک میدان) هم در طول فاصله هوایی (یا در محیط ماشین) جایی می شود اصطلاحاً می چرخد. (mmf) برآیند برادر است.

اندازه نسبت که با سرعت $\omega = 2\pi f$ می چرخد به آن میدان گردان (دوار) گفته می شود.

* توجه به دوار بودن میدان مغناطیسی برآیند در فاصله هوایی و سرعت نسبی آن نسبت به دوار و وقوع در آنجا و تدوین آن به و با توجه به اتصال کوتاه بودن دوار و دوار، میسر برای عبور جریان از فراهم می شود دو سطحی که تون لورنتس $(\vec{B} \times \vec{I})$ در این دوار است و در آن می شود (تولید تندر) دوار شروع به حرکت می کند (با سرعت $\omega_m < \omega$)

* میدان ضربانی : اگر فقط یک فاز داشته باشیم ، mmf حاصل از آن به صورت



توزیع یکنواخت

$$\begin{cases} F = k i \cos \theta \\ i = I_m \cos \omega t \end{cases} \Rightarrow F_{net} = k I_m \cos \omega t \cos \theta$$

حال اگر توزیع این نیروی محرکه فقط mmf در فاصله دوران بر حسب θ و هم شود ، داریم :

- ۱- دامنه mmf نسبت به اندازه $\cos \omega t$ در هر لحظه ωt متغیر و تابعی از زمان است .
 - ۲- با گذشت زمان ، شکل موج نسبت به مکان حرکت نمی کند و ثابت است .
- این معنی آنست که از لحاظ مکانی ، نسبت ولی دامنه متغیر با زمان دارند . میدان ضربانی می گیرند .

در میدان دوار ، دامنه نسبت ولی مکان آن متغیر با سرعت ω است

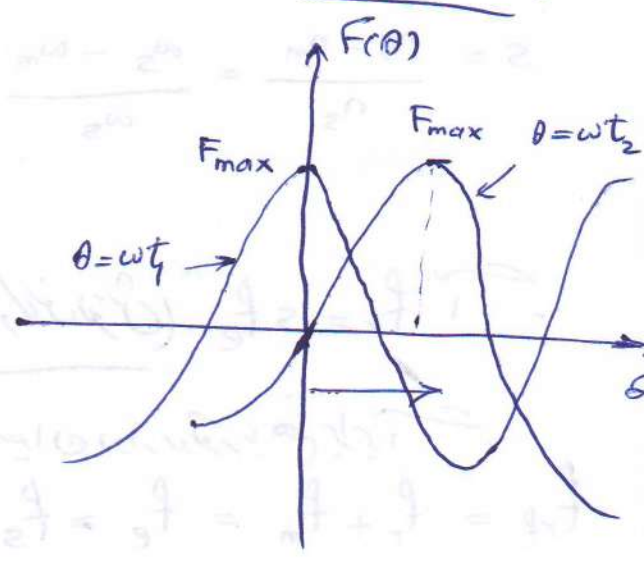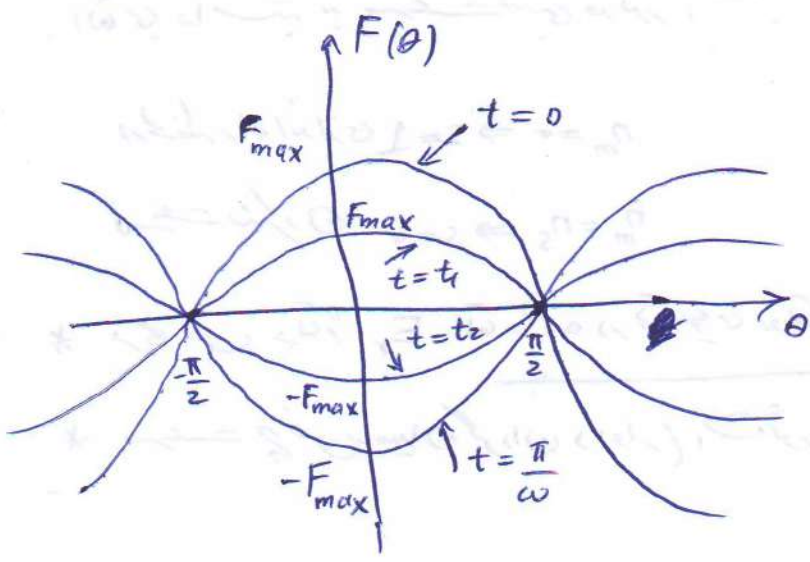

میدان ضربانی ، پیک (دامنه) سر جایی خود ثابت است
 است ولی مقدار آن با زمان عوض می شود .
 ولی همیشه در مکان $\theta = 0$ قرار دارد .
 F_{max}

میدان دوار ، پیک (دامنه) با مکان حرکت
 می کند ولی مقدار آن در طول زمان ثابت است .
 $F_{max} = \frac{3}{2} k I_m$

$$F = k I_m \cos \omega t \cos \theta$$

$$\begin{aligned} t=0 &\Rightarrow F = k I_m \cos \theta \\ t=t_1 &\Rightarrow F = \frac{k I_m \cos \omega t_1}{F_{max}} \cos \theta \\ t=t_2 &\Rightarrow F = \frac{k I_m \cos \omega t_2}{F_{max}} \cos \theta \\ t=\frac{\pi}{\omega} &\Rightarrow F = \frac{k I_m \cos \pi}{F_{max}} \cos \theta \end{aligned}$$

$$F = \frac{3}{2} k I_m \cos (\theta - \omega t)$$

$$\begin{aligned} t=0 &\Rightarrow F = \frac{3}{2} k I_m \cos \theta \\ t=t_1 &\Rightarrow F = \frac{3}{2} k I_m \cos (\theta - \omega t_1) \\ t=t_2 &\Rightarrow F = \frac{3}{2} k I_m \cos (\theta - \omega t_2) \\ t=\frac{\pi}{\omega} &\Rightarrow F = \frac{3}{2} k I_m \cos (\theta - \pi) \end{aligned}$$

4

تحلیل رفتار موتور القایی سه فاز

برای تحلیل هر سیستم فیزیکی، لازم است مدل ساده‌ای از آن سیستم موجود باشد.

مدار معادل الکتریکی القایی در شرایط ماندگار و استفاده از این مدار معادل برای استخراج موتور

تشکیل می‌شود (نسبت تبدیل) $\frac{N_s}{N_r} = \frac{E_s}{E_r}$ \Rightarrow $\omega_s = s \omega_r$ * در موتور انتقال گویا است

* از آنجایی که سرعت گزشتی موتور در موتور القایی با سرعت synchronous می‌باشد،

این موتور را موتور آسنکرون نیز می‌نامند. اگر موتور با سرعت n_m در جهت میدان

دوار بچرخد، میدان دوار با سرعت $n_s - n_m$ به سمت چپ می‌چرخد و قطع می‌کند. بنابراین

دوار القایی به سرعت نسبی بین میدان دوار و موتور بستگی دارد. کمیت لغزش در موتور القایی

القایی وابسته به سرعت نسبی مذکور است.

$$s = \frac{n_s - n_m}{n_s} = \frac{\omega_s - \omega_m}{\omega_s}$$

در لحظه راه‌اندازی $n_m = 0 \Rightarrow s = 1$

در سرعت synchronous $n_m = n_s \Rightarrow s = 0$

* فرکانس دوار E_r القایی در ω_r (دوار) است. فرکانس لغزش $f_r = s f_e$

* سرعت چرخش میدان گردان (دوار) است. موتور و میدان دوار موتور با هم برابر است.


$$f_{rf} = f_r + f_m = f_e = f_s$$

* دوار القایی در موتور طی لغزش s نسبت به حالت سکون چرخد.

$$E_r|_s = 4.44 N_r f_r \phi = 4.44 N_s s f_e \phi = s E_{r0}$$

$$X_r|_s = s X_{r0}$$

مدار معادل موتور: (در حالت سکون و در سرعت دلخواه)

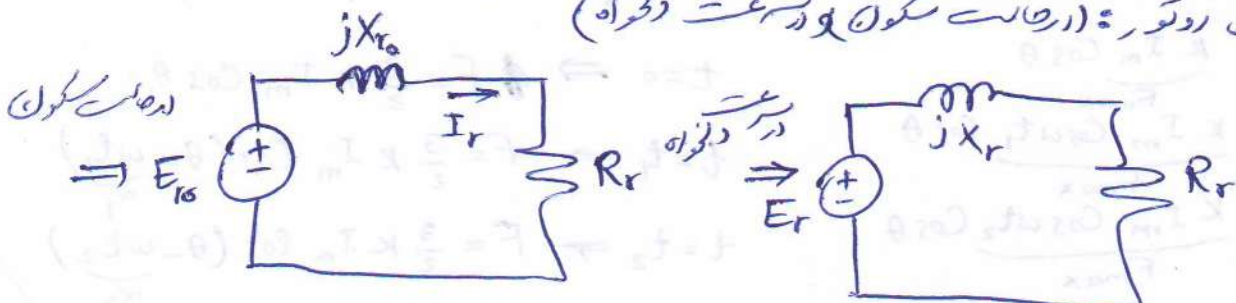


5 * برای بدست آوردن مدار معادل کلی موتور اقی با بدین فرکانس می توانیم موتور را به صورت یک منبع تعریف کنیم، لذا داریم

$$E_r = R_r I_r + j X_r I_r$$

$$s E_r = R_r I_r + j s X_r I_r \Rightarrow E_r = \frac{R_r}{s} I_r + j X_r I_r$$


این از انتقال به روتر به سمت استاتور داریم:

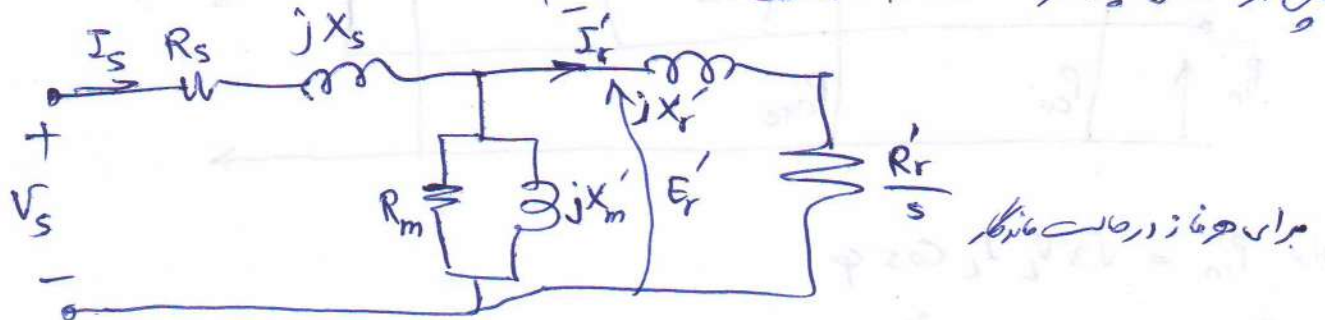


با صرف نظر از تلفات هسته روتور (بدین آنکه موتور اقی معمولاً در فرکانسهای کمتری کار می کند و مقدار سی در آنها کوچک است) و فرکانس روتور ناچیز می شود، در نتیجه از تلفات هسته که متناسب با مجذور فرکانس است می توان صرف نظر کرد. هر چند که با افزایش سرعت موتور بر تلفات باد فوری و اصطلاحاً موتور افزوده می شود. اما مجموع این تلفات در سریتهای مختلف

نسبت است که به آن تلفات چرخش (Prot) گفته می شود.
 $P_{rot} = P_{core} + P_{mec} + P_{stray} = cte$
 تلفات سگردان، تلفات مکانیکی، تلفات هسته
 بر همین اساس، در مدار معادل پیشنهادی IEEE، مقدار است R_m از مدار حذف و

اثر آن به عنوان مجذور از تلفات ماشین در حسابات لحاظ می شود.

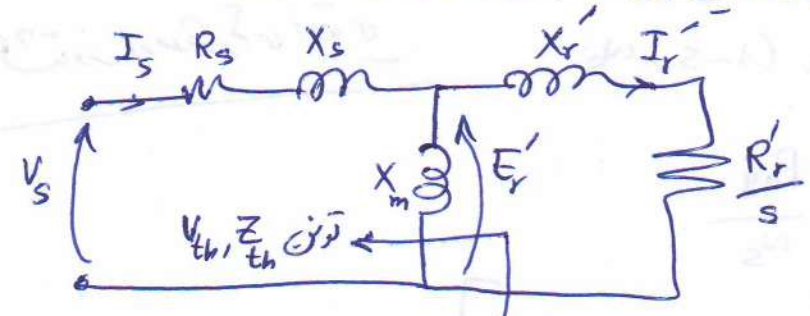


برای ساده سازی می توانیم در موتور، از مدار معادل تونن از بدین X_m برای استاتور و مدار ساده شده نهی استفاده می شود.

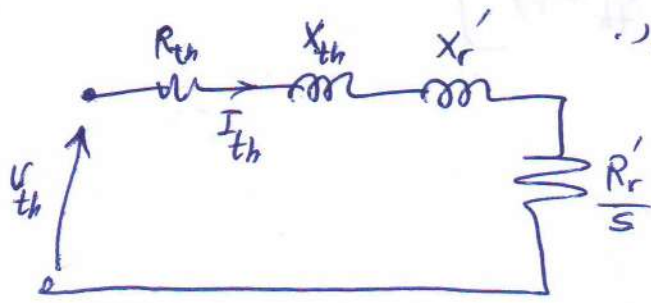

6

توان در موتور الکتریکی

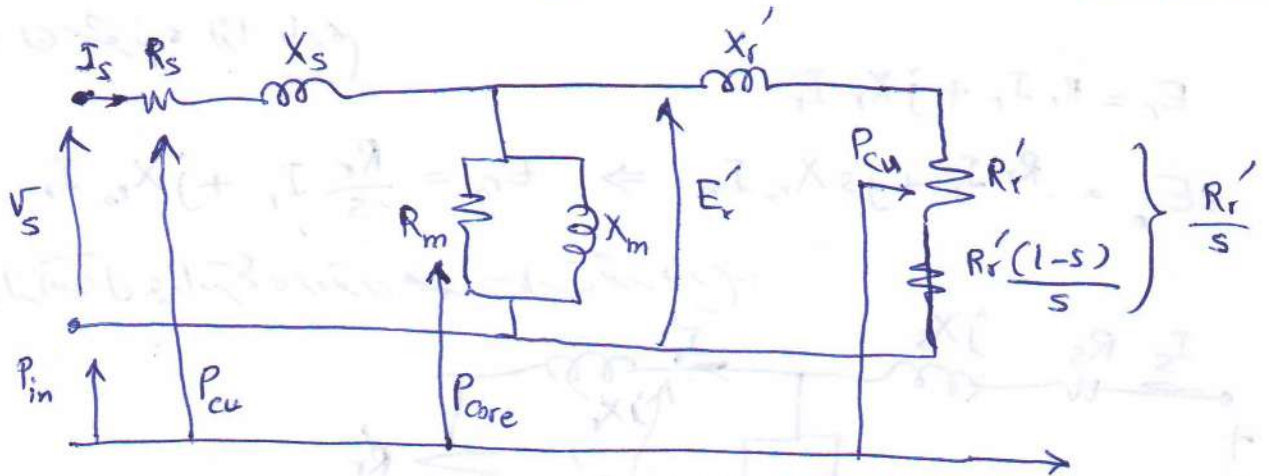

توان ورودی $P_{in} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$

توان تلفات مسی $P_{cus} = 3 R_s I_s^2$

توان تلفات مسی روتور $P_{cur} = 3 R_r I_r^2$

توان خاصه هوا $P_{ag} = P_{in} - P_{cus} = 3 \frac{R_r}{s} I_r^2$

توان مکانیکی $P_m = P_{ag} - P_{cur} = 3 \frac{R_r}{s} I_r^2 - 3 R_r I_r^2 = (1-s) P_{ag}$

خارجی $P_{out} = P_m - P_{rot}$

~~$P_{out} = P_m - P_{rot} = P_m$~~

$P_{rot} = cte$

$$I_r = \frac{V_{th}}{\sqrt{\left(R_{th} + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + \left(X_{th} + X_r'\right)^2}}$$


$T_m = \frac{P_m}{\omega_r}$ & $\omega_r = (1-s) \omega_s$

$T_m = \frac{(1-s) P_{ag}}{(1-s) \omega_s} = \frac{P_{ag}}{\omega_s}$

$T_m = \frac{3 R_r'}{s \omega_s} \left[\frac{V_{th}^2}{\left(R_{th} + \frac{R_r'}{s}\right)^2 + \left(X_{th} + X_r'\right)^2} \right]$

توان در موتور الکتریکی *

7

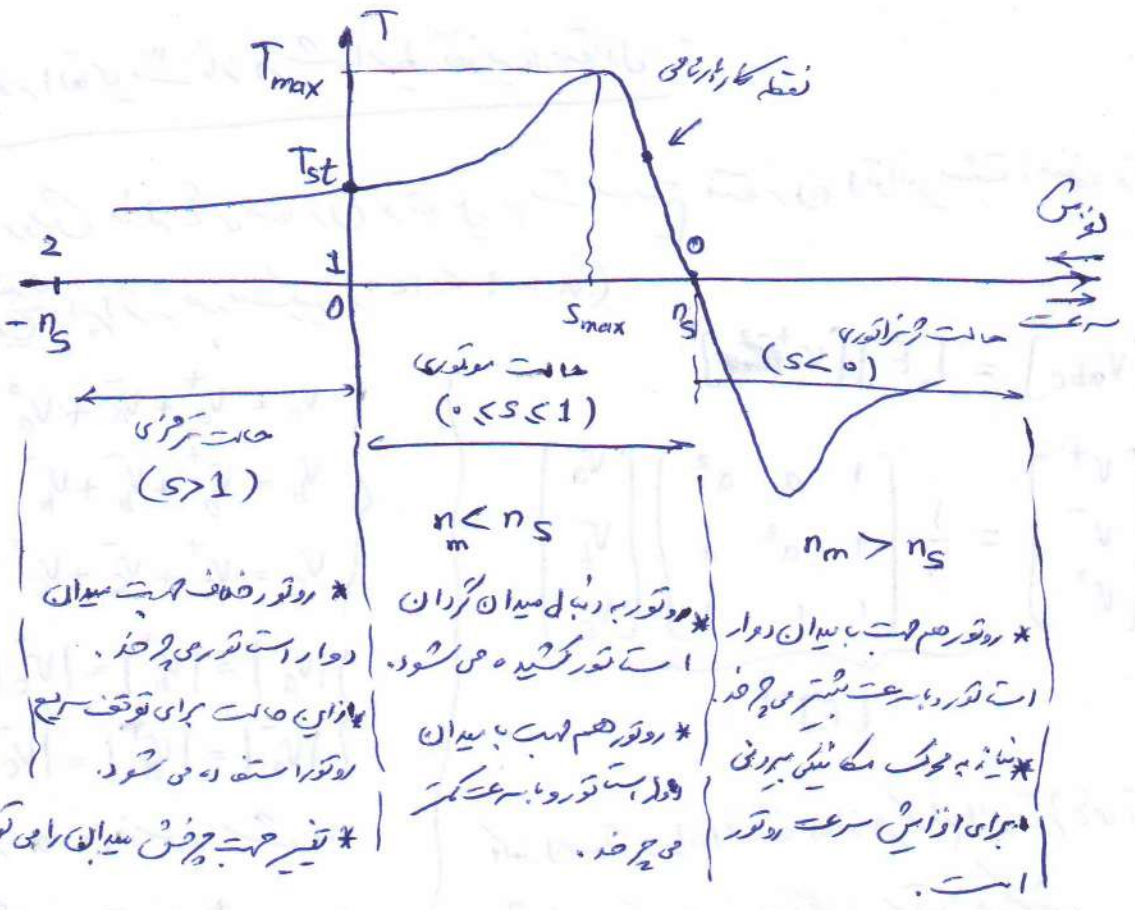

* تغییر جهت چرخش میدان را می توان با صیابی دو پلوسه که در یک انجام داد.

* نقطه ای که در آن گشتاور ماکزیمم است، نقطه گشتاور ماکزیمم یا گشتاور شکست گفته می شود. در این نقطه، ممتی گشتاور - سرعت به دو ناصیه کار و پیدار دنیا پیدار تقسیم می شود.

* در ممتی که سبب ممتی مثبت است - سیستم ناپایدار است. (فیدبک مثبت)، زیرا به انای سرعت بیشتر گشتاور بیشتر می شود و به همین سرعت افزایش رو به بالا تا خروج از حالت پیدار.

* در ممتی که سبب ممتی منفی است - برعکس حالت قبل، سیستم پایدار است (فیدبک منفی).

$$S_{max} = \frac{R_r'}{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_r')^2}}, \quad T_{max} = \frac{3V_s^2}{\omega_s} \frac{\sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_r')^2}}{(R_{th} + \sqrt{R_{th}^2 + (X_{th} + X_r')^2}) (X_{th} + X_r')^2}$$

* مقدار T_{max} ؛ R_r' سبب ندارد ولی افزایش که در T_{max} رخ می دهد مستقیماً با R_r' متناسب است.

① $\frac{T_1}{T_2} = \frac{s_2}{s_1} \left(\frac{I_1}{I_2} \right)^2$ * نکته:

رقماتور آنای سه فاز در سیستم تقویم نامتوازن :

استفاده از روش مؤلفه های متوازن و تبدیل به سه سیستم متوازن (توالر مثبت، منفی و صفر)
 به کمک ماتریس دایرا تور فورسکیو ($\alpha = 120^\circ$)

$$[V_{abc}] = [F][V^{+0-}]$$

$$\begin{bmatrix} V^+ \\ V^- \\ V^0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

$[F]^{-1}$

$$\begin{cases} V_a = V_a^+ + V_a^- + V_a^0 \\ V_b = V_b^+ + V_b^- + V_b^0 \\ V_c = V_c^+ + V_c^- + V_c^0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} |V_a^+| = |V_b^+| = |V_c^+| = V^+ \\ |V_a^-| = |V_b^-| = |V_c^-| = V^- \end{cases}$$

اگرچه فاز a نیز فازی شود.
 اکنون موتور را به استه از هر کدام از ولتاژهای توالی
 مثبت، منفی و صفر جداگانه محسوس می کنیم.

* مؤلفه توالی صفر نمی تواند میدان دوار تولید کند فقط
 تولید یک میدان ضربانی می کند. لذا فقط در مولدهای سه تایی
 $F = K I_m \cos 3\theta \cos 3\omega t$ (ضربانی)
 و مؤلفه صفر در تولید گت در برابر مؤثر نیست.

$$\begin{cases} V_a = V_a^+ + V_a^- + V_a^0 \\ V_b = a^2 V_a^+ + a V_a^- + V_a^0 \\ V_c = a V_a^+ + a^2 V_a^- + V_a^0 \end{cases}$$

* ولتاژ تقویم سه سیم را می توان به دو مؤلفه توالر مثبت و توالر منفی به صورت زیر بیان کرد:

فاز a

$$\begin{cases} V_{af} = \frac{1}{3} (V_a + aV_b + a^2V_c) \\ V_{ab} = \frac{1}{3} (V_a + a^2V_b + aV_c) \end{cases}$$

برای هر فاز :
 $f \rightarrow$ forward
 $b \rightarrow$ backward

$$\begin{cases} V_a = V_{af} + V_{ab} \\ I_a = I_{af} + I_{ab} \end{cases}$$

نکته : مقدار لغزش برای مؤلفه توالر مثبت s_f
 لغزش برای مؤلفه توالر منفی s_b متفاوت

است و داریم :


$$s_b = \frac{-n_s - n_m}{-n_s} = \frac{n_s + n_m}{n_s} = \frac{2n_s - (n_s - n_m)}{n_s}$$

$$|s_b = 2 - s| \quad \& \quad |s_b = s|$$

۹) * مقدار گشت در هم برای دو مدل forward, backward از رابطه زیر به دست می آید:

$$T = T_f + T_b = \frac{3R_r'(I_{rf}')^2}{s\omega_s} + \frac{3R_r'(I_{rb}')^2}{(2-s)(-\omega_s)}$$

* مدار معادل موتور القایی سه فاز در شرایط اتصال:

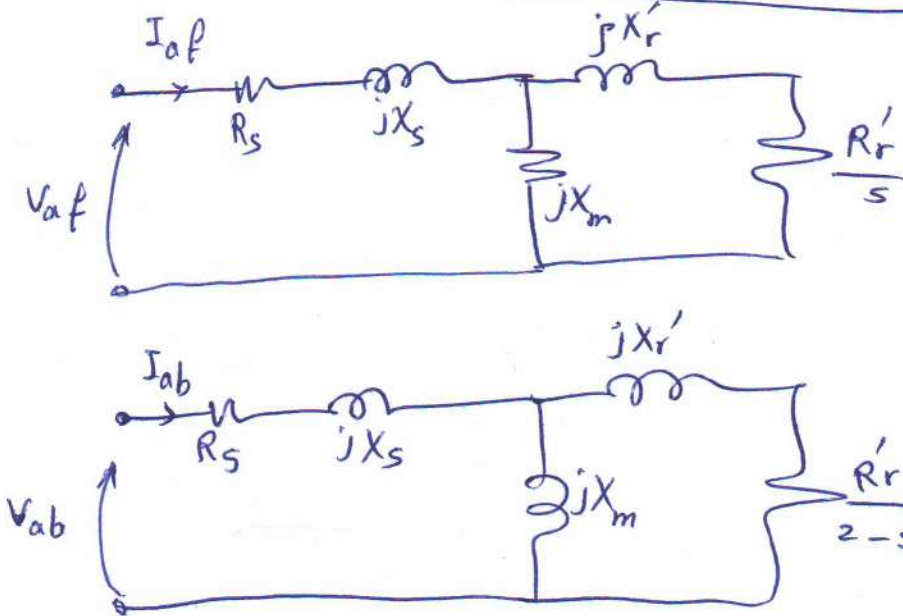

میزان نوسان ولتاژ

$$V_{unb} = \frac{V_{ab}}{V_{af}} \Delta V_{max}$$

$$V_{unbalance} = \frac{V_{max} - V_{min}}{(V_a + V_b + V_c) / 3}$$

V_{ave}

* عدم تعادل ولتاژ تولید نوسان، زکانش $2f_e$ می کند که باعث افزایش وارنت می شود.
 (یعنی میزان جدیدی که به سرعت $-n_s$ می چرخد ایجاد می کند و میزان برآیند به سرعت $2n_s$ خواهد چرخید و معادل زکانش $2f_e$ می باشد.)