

اگر زمان به مقصدی بازده افتاده بود توان به کار می بیند

بازده شبانه روزی

all day lang eff.

$$\eta_{24h} = \frac{W_{out}^{24h}}{W_{in}^{24h}} = \frac{\sum_{i=1}^n W_{out,i}}{\sum_{i=1}^n W_{out,i} + \sum_{i=1}^n P_{losses,i}}$$

i	Δt_i	α_i	PF _i	W_{out}	W_{Cu}^{loss}	W_{core}
1	Δt_1	α_1	PF ₁	$\alpha_1 \cdot S \cdot PF_1 \cdot \Delta t_1$	$\alpha_1^2 \cdot P_{Cu}^{FL} \cdot \Delta t_1$	$P_{core} \cdot \Delta t_1$
2	Δt_2	α_2	PF ₂	$\alpha_2 \cdot S \cdot PF_2 \cdot \Delta t_2$	$\alpha_2^2 \cdot P_{Cu}^{FL} \cdot \Delta t_2$	$P_{core} \cdot \Delta t_2$
...
n	Δt_n	α_n	PF _n
Σ	24			$\sum_{i=1}^n W_{out,i}$	$\sum_{i=1}^n W_{Cu}^{loss,i}$	$24 P_{core}$

مسئله: یک ترانسفورماتور 100 kVA، 50 Hz، $\frac{2400}{240}$ ، دارای بازده نامی برابر 98,5% است که در 70% بارهای رخ می دهد، اگر ترانسفورماتور 10 ساعت در 150% بارهای با ضریب توان 0,65 پس از 4 ساعت در 90% بارهای با ضریب توان 0,9، 6 ساعت در 130% بارهای با ضریب توان 0,8 و 4 ساعت باقی مانده در 180% بارهای با ضریب توان واحد کار کند. η_{24h} را بیابید.

P_{Cu}^{FL} ، $P_{core} = ?$

$$\eta_{max} = \frac{\alpha \cdot S}{\alpha \cdot S + 2P_{core}} \Rightarrow \frac{0,17 \times 100000}{0,17 \times 100000 + 2P_{core}} = 98,5\%$$

$$P_{core} = \alpha^2 P_{Cu}^{FL} \Rightarrow P_{core} = 533 \text{ watt}$$

$\rightarrow P_{Cu}^{FL} = \frac{533}{0,17^2} = 1087,7 \text{ watt}$

i	Δt	α	PF	W_{out}	W_{Cu}	W_{core}
1	10	50%	0,65	325 kJ	2719,25	
2	4	90%	0,9	324 kJ	3524,15	
3	6	30%	0,8	144 kJ	587,36	
4	4	80%	1	320 kJ	2784,5	
				1113 kJ	9615,27	$24 \times 533 = 12792$

$$\eta_{24h} = \frac{1113000}{1113000 + 9615,27 + 12792} = 98\%$$

اگر ترانسفورماتور در یک بارهای نامی کار کند $\alpha = 1$

تنظیم ولتاژ Voltage Regulation


میزان افت ولتاژ خروجی را استقرار در حالت باردهی را نشان می‌دهد.

$$V.R \% = \frac{|V_{NL}| - |V_{FL}|}{|V_{FL}|} \times 100$$

$PF = \cos \phi = 1$

در این تنظیم ولتاژ در بارهای مختلف
 معادسی خاص ←
 سلفی معادسی ←
 خازنی معادسی ←


$V_{ref} \Rightarrow I \Delta \phi$ فاز lag $\cos \phi < 1$
 $I \Delta + \phi$ فاز lead $\cos \phi < 1$

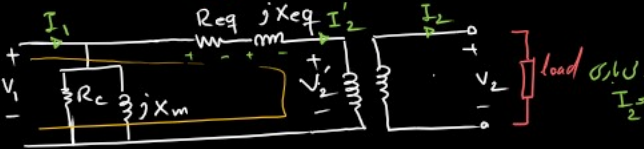

$I_2 = 0 \Rightarrow I_2' = 0 \Rightarrow V_{NL} = V_2' = V_1$


$V_1 = R_{eq} I_2' + j X_{eq} I_2' + V_2'$
 $|V_1| = V_{NL}$
 (در حالت باردهی معادسی خاص)

 ① معادسی خاص




$|V_2'| = V_{FL}$ (تندکرایمی)

② سلفی معادسی

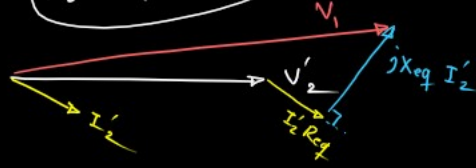


دیاگرام فازری
 phasor Diag.

③ خازنی معادسی

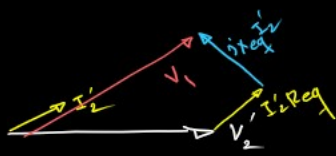

در این حالت اتصال دارد ولتاژ V_2' از V_1 بزرگتر باشد یعنی ولتاژ در حالی افت افزایش یابد که در این وضعیت تنظیم ولتاژ منفی خواهد شد.

$|V_1| = |V_2' + I_2' R_{eq} + j X_{eq} I_2'| = |V_{NL}|$, $|V_{FL}| =$ می

 


معادسی تنظیم ولتاژ
 تغییر در ولتاژ
 تغییر در ولتاژ

$$|V_1| = |V_2 + I_2 Z_{eq} + I_2 R_{eq}| = |V_{NL}|, \quad |V_{FL}| = 25$$

مساوی تنظیم ولتاژ؟
دست تغییر

دست نویی اندازی V_1 را با
تغییر آن نویی V_2 را فرض کنیم

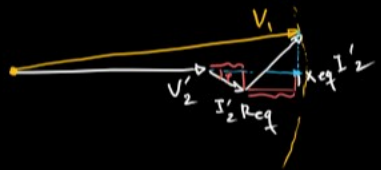

$$\Rightarrow |V_1| = |V_2| + |I_2| R_{eq} \cos \phi + |I_2| X_{eq} \sin \phi \quad \text{lag}$$

$$V.R.\% \approx \frac{|V_2| + |I_2| R_{eq} \cos \phi \pm |I_2| X_{eq} \sin \phi - |V_2|}{|V_2|}$$

lead

- ① پس باز
- ②

$$R_{eq} \cos \phi = X_{eq} \sin \phi$$


$$\Rightarrow \tan \phi = \frac{R_{eq}}{X_{eq}}$$

$$\Rightarrow \phi = \tan^{-1} (R_{eq}/X_{eq})$$

در چه صورت تنظیم ولتاژ منفرد داریم؟

اگر ϕ در حالت پیش فازی از این مقدار بیشتر شود
تنظیم ولتاژ منفرد نخواهد شد.

A 1 ϕ , 25 kVA, 2300/230 V transformer has the following parameters:
 $Z_{eq,H} = 4.0 + j5.0 \Omega$
 $R_{c,L} = 450 \Omega$
 $X_{m,L} = 300 \Omega$

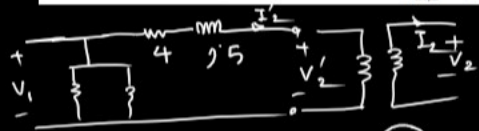

$$I_2' = \frac{25000}{2300} \times \cos^{-1} 0.8 \quad \text{الف}$$

$$V_1 = (4 + j5) \times \frac{250}{23} \times \cos^{-1} 0.8 + 2300 = 2362.05 \times 0.9388$$


$$V.R.\% = \frac{2362.05 - 2300}{2300} \times 100 = 2.7\%$$

$$V.R.\% \approx \frac{\frac{250}{23} \times 0.8 \times 4 + \frac{250}{23} \times 0.6 \times 5}{2300} = 2.9\%$$

مثال:
تنظیم ولتاژ در دو حالت زیر:
P.F. = 0.8 با بار نامی با lag
P.F. = 0.6 با بار نامی با lead

ممکن ادغام دارند با هم در صورتی که متن و لغوی

به ازای به ضرب توان تنظیم ولتاژ و صفر است ؟

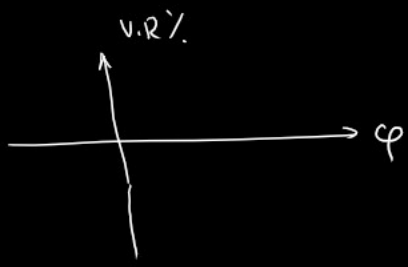

رسم V.R. بر حسب زاویه بار و ازای بار نامی

۹۸، ۱، ۲۱

سیستم پریونیت Per Unit System

تعیین بر واحد و با در واقع بیان نسبت به هم در نسبتی با در واحدی

- ۱ گویا و معنی هم بودن اعداد چون به هم در در واحدی با نسبتی بیان می کنند
- ۲ با اعداد کوچک در موردی ۰ تا ۱ و کمی بیشتر از ۱ سر کار داریم
- ۳ راحت شدن حل مسائل سه گانه و با توجه فرقی نداشته ...

$$\frac{\text{مقدار واقعی نسبت}}{\text{مقدار مناسبی نسبت}} = \frac{\text{مقدار پریونیتی نسبت}}{\text{مقدار مناسبی نسبت}}$$

$$\frac{[A] \text{ مقدار جریان پ.ا.ی}}{[A] \text{ مقدار مناسبی جریان}} = \frac{\text{مقدار جریان با پ.ا.ی}}{\text{مقدار مناسبی}} \approx \frac{P.u}{0.04-0.06}$$

نسبت با هم میا $V_{base, 1, 2}$ و S_{base}

$$I_{base, 1} = \frac{S_{base}}{V_{base, 1}}, \quad I_{base, 2} = \frac{S_{base}}{V_{base, 2}}$$

$$Z_{base, 1} = \frac{V_{base, 1}}{I_{base, 1}} = \frac{V_{base, 1}^2}{S_{base}}, \quad Z_{base, 2} = \frac{V_{base, 2}^2}{S_{base}}$$

با در واحدی

$$\frac{V_{base, 1}}{V_{base, 2}} = a$$

$$\frac{I_{base, 2}}{I_{base, 1}} = a$$

$$Z_{eq, 1} (P.u) = \frac{Z_{eq, 1} [\Omega]}{Z_{base, 1}} = \frac{Z_{eq, 1} \times S_{base}}{V_{base, 1}^2} = \frac{Z_{eq, 1} \times S_{base}}{a^2 \cdot V_{base, 2}^2}$$


طوری

در سیستم ریزینت - امپدانس معادل را از سمت بار در جهت اول دریا و از سمت بار در جهت دوم دریا - یعنی از سمت بار - انتقال امپدانس را در نظر بگیرد.

$$= \frac{Z_{eq,1}}{a^2 \cdot Z_{base,2}}$$

$$= \frac{Z_{eq,2}}{Z_{base,2}} = Z_{eq,2} [p.u.]$$

$$I_1 [p.u.] = \frac{I_1}{I_{base,1}} = \frac{a \cdot I_1}{I_{base,2}} = \frac{I_2}{I_{base,2}} = I_2 [p.u.]$$

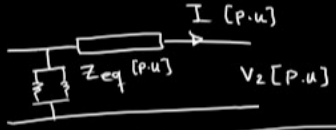

$$P_{cu}^{F.L} [p.u.] = \frac{P_{cu}^{F.L}}{S_{base}} = \frac{R_{eq} \cdot I_{f.l.}^2}{S_{base}} = \frac{Z_{base} R_{eq} \cdot I_{base}^2}{S_{base}}$$

اگر مقدار دریا را در نظر بگیرد و مقدار میانگین آن را در نظر بگیرد
چون نامی با بارهاش از ریزینت
مفروضه

$$= \frac{V_{base,1} \cdot I_{base}^2}{I_{base} \cdot S_{base}} \cdot R_{eq} = R_{eq}^{p.u.}$$

$$P_{cu}^{F.L} [p.u.] = R_{eq} [p.u.]$$

$$R_{eq}^{p.u.} = \frac{R_{eq}}{Z_{base}} = \frac{I_{FL}}{I_{base}} = \frac{I_{FL}}{S_{base}} = \frac{1}{V_{base}} = 10^{-4}$$

$$P_{core} [p.u.] = ?$$

$$P_{core} [p.u.] = \frac{V_{base,1}^2}{R_{c,1}} = \frac{V_{base,1}^2}{S_{base}} \cdot \frac{1}{R_{c,1} [p.u.] \cdot Z_{base}}$$

$$P_{core} [p.u.] = \frac{1}{R_c [p.u.]}$$

$$= \frac{V_{base,1}^2}{S_{base}} \cdot \frac{S_{base}}{V_{base,1}^2} \cdot \frac{1}{R_c [p.u.]} = \frac{1}{R_c [p.u.]}$$

$$V.R. \% \approx \frac{I_1 \cdot R_{eq,1} \cdot \cos \phi \pm I_1 \cdot X_{eq,1} \cdot \sin \phi}{V_{FL}}$$

تنظیم ولتاژ و ریزینت

در بارهای

$$\approx R_{eq} [p.u.] \cdot \cos \phi \pm X_{eq} [p.u.] \cdot \sin \phi$$

$$I_1^{FL} [p.u.] = 1$$

$$V_{FL} [p.u.] = 1$$

تعریف ولتاژ اتصال کوتاه: ولتاژی در وضعیت اتصال کوتاه بودن سیم است که به سیم دیگر اعمال شود تا از آن

جرمان نامی عبور کند $U_k\%$

$$V_{sc} [P.u] = \frac{V_{sc} [V]}{V_{base}}$$



در اسفند ماه برای توزیع عددی است پس 4 و 14

$$V_{sc} = I_{F.L} Z_{eq}$$

$$V_{sc} [P.u] = 1 \times Z_{eq, P.u} = Z_{eq, P.u}$$

$$V_{sc} P.u = \frac{I_{F.L} Z_{eq}}{V_{base}} = \frac{I_{base} Z_{eq, P.u} \times Z_{base}}{V_{base}} = Z_{eq, P.u}$$

تغییر است

$$Z_{base}^{old}, V_{base}^{old}, S_{base}^{old}, Z_{P.u}^{old} = \frac{Z [\Omega]}{Z_{base}^{old}}$$

منظور کنیم متغیرها عوض کنیم

$$V_{base}^{new}, S_{base}^{new} \rightarrow Z_{base}^{new} = \frac{V_{base}^{new 2}}{S_{base}^{new}} \rightarrow Z_{P.u}^{new} = \frac{Z [\Omega]}{Z_{base}^{new}}$$

$$\frac{Z_{P.u}^{new}}{Z_{P.u}^{old}} = \frac{Z_{base}^{old}}{Z_{base}^{new}} = \frac{V_{base}^{old 2}}{S_{base}^{old}} \cdot \frac{S_{base}^{new}}{V_{base}^{new 2}}$$

2.34 A 1ϕ , 10 kVA, 7500/250 V, 60 Hz transformer has $Z_{eq} = 0.015 + j0.06$ pu, $R_c = 60$ pu, and $X_m = 20$ pu.

- (a) Determine the equivalent circuit in phmic values referred to the low-voltage side
- (b) The high-voltage winding is connected to a 7500 V supply, and a load of $5/90^\circ$ is connected to the low-voltage side. Determine the load voltage and load current. Determine the voltage regulation.

اگر در موضع 7500 ولتاژ قرار دهیم و در ولتاژ 250 ولتاژ قرار دهیم و تنظیم ولتاژ ؟

$$Z_{eq}^{L.V} = Z_{eq} [P.u] \times Z_{base}^{L.V} = (0.015 + j0.06) \times \frac{V_{base}^{L.V 2}}{S_{base}} = (0.015 + j0.06) \times \frac{250^2}{10000}$$

$$R_c^{L.V} = R_c (P.u) \times Z_{base}^{L.V} = 60 \times \frac{250^2}{10000}, \quad X_m^{L.V} = 20 \times \frac{250^2}{10000} =$$


$$X_m = 20 \text{ pu}$$

- (a) Determine the equivalent circuit in **ohmic values** referred to the **low-voltage side**
- (b) The high-voltage winding is connected to a 7500 V supply, and a load of $5 \angle 90^\circ$ is connected to the low-voltage side. Determine the load voltage and load current. Determine the voltage regulation.

گرفتن درجه مرجع 3500 ولتاژ
 بار 5290 و ریس سر مدار
 جریان و تنظیم ولت ؟

$$Z_{eq}^{L.V} = Z_{eq}^{P.U} \times Z_{base}^{L.V} = (0.015 + j0.06) \times \frac{V_{base}^{L.V 2}}{S_{base}} = (0.015 + j0.06) \times \frac{2500}{10000}$$

$$R_c^{L.V} = R_c^{P.U} \times Z_{base}^{L.V} = 60 \times \frac{2500}{10000} \quad , \quad X_m^{L.V} = 20 \times \frac{2500}{10000}$$

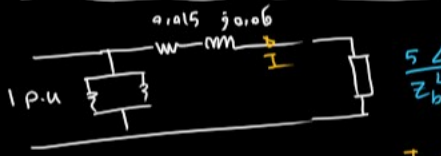

$$\frac{5 \angle 90}{Z_{base}^{L.V}} = \frac{j5}{6.25} = j0.8$$

$$I = \frac{1}{0.015 + j0.06 + j0.8} = ? \quad 1.163 \angle -89$$


$$V.R = I^{P.U} \cdot R_{eq}^{P.U} \cdot \cos \phi + I^{P.U} \cdot X_{eq}^{P.U} \cdot \sin \phi \quad \phi = \theta_V - \theta_i = +89$$

$$= 1.163 \times 0.015 \times \cos(+89) + 1.163 \times 0.06 \times \sin(+89)$$

یک ترانسفورماتور 10 KVA و $\frac{1000}{100}$ در بی باری جریان 0.5 A را در ضریب توان 0.3 پس فاز دریافت می کند. اگر ولتاژ اتصال کوتاه این ترانسفورماتور 5% بوده و بازده ماکزیم ترانسفورماتور در 70% بار نامی باشد.
 (الف) مدار معادل ترانسفورماتور را نسبت به سمت فشار قوی بدست آورید.
 (ب) بازده و تنظیم ولتاژ را در بار نامی و ضریب توان 0.8 پس فاز محاسبه کنید.

$$P.F = \cos \phi = 0.3$$

$$|Z_{eq}^{P.U}| = V_{sc}^{P.U} = 0.05 = \sqrt{R_{eq}^2 + X_m^2} \quad \eta @ \text{Fol.} \rightarrow 0.17^2 P_{cu}^{F.L} = P_{core}$$

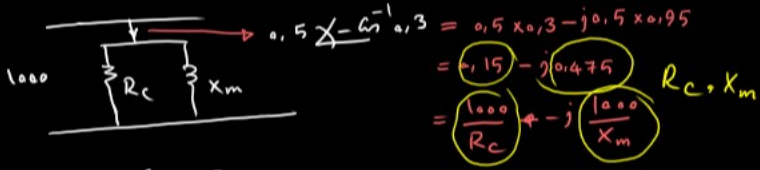

$$P_{core} = \frac{1000}{R_c} = 0.17^2 P_{cu}^{F.L}$$

$$P_{cu}^{F.L} = R_{eq}^{P.U} = ?$$